Instruction Sheet

16026441






2205892

Description: Herrin/Atlantis Platform Triple Lip Seal and Bearing Kit

Repair Part Number: 21001868

2205891


Kit includes:

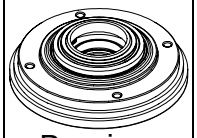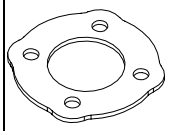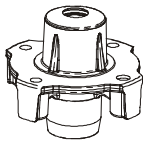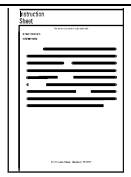 Tub to Housing Seal	 Bearing, Seal and Housing	 Tub to Housing Gasket	 Basket to Hub Gasket	 Screw (Qty 4)  Screw (Qty 3)	 Sticker	 Spin Hub	 16026441 Instruction Sheet

WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect electrical power before servicing.


Tools:

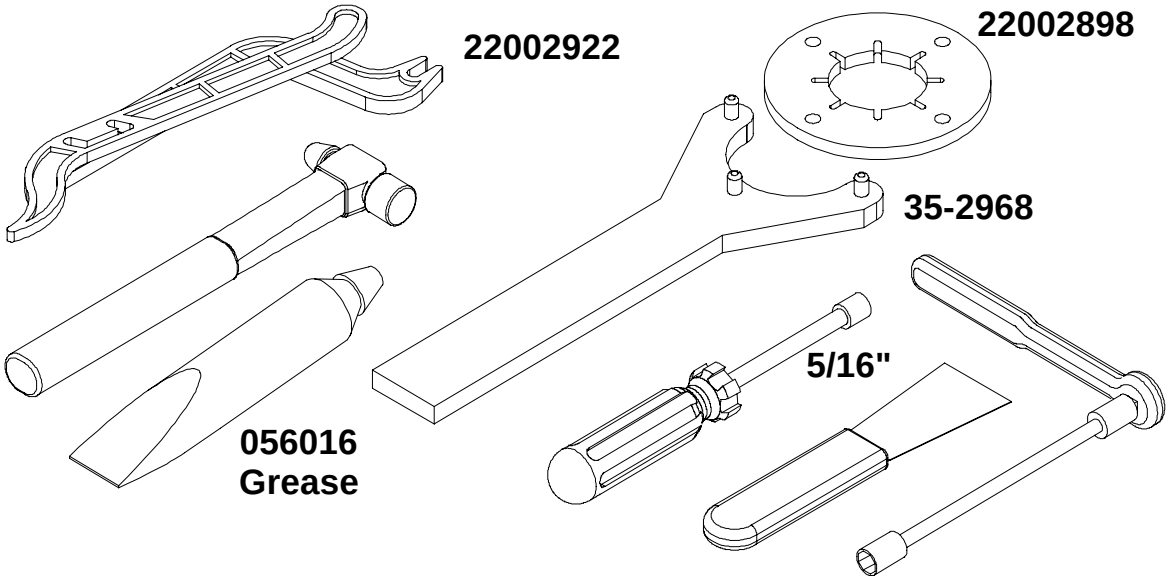


Note: The 21001868 Triple Lip Seal and Bearing kit must **only** be used with the High Torque Dual Drive service transmission. The 21001867 High Torque transmission will also include a Triple Lip Seal and Bearing for proper matching of parts. The High Torque transmission will have An “HT” next to the date code for field identification purposes. Do not use 21001868 Seal kit on older transmissions not designed to operate at higher torque levels. Always refer to Parts Pro or Microfiche for proper parts ordering. The 21001868 Triple Lip Seal kit will include a sticker to be placed on the Outer Tub of the washer to identify the washer has been modified with a High Torque Transmission and Triple Lip Seal kit.

Procedure:


1. Disconnect the unit from the power source.
2. Lift Washer Top by inserting a plastic putty knife between Front Panel and Top Cover. Release Spring Clip from both sides of Washer Top. Support lid with free hand and rotate top till it comes to rest on hinge stop.
3. Remove Fabric Softener Dispenser by lifting straight up from Agitator.

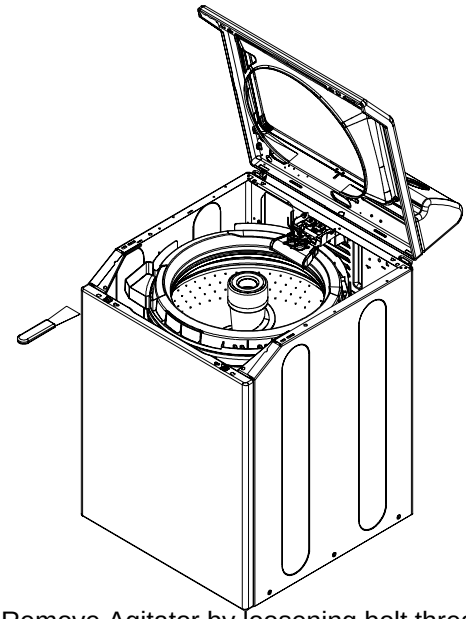


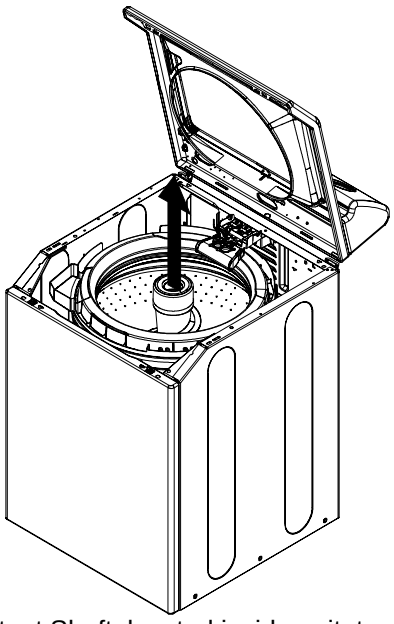


4. Remove Agitator by loosening bolt threaded into Transmission Output Shaft, located inside agitator opening.
5. Use Spanner Wrench (35-2968) and Seal Tool (22002898) to remove Seal Nut if present.

   NOTE: September 2005 production, introduced a one piece integral hub/ with seal. Units built prior had a separate hub and seal nut.
   Please refer to attached TSB TDL-0086-B on last page of instruction sheet.

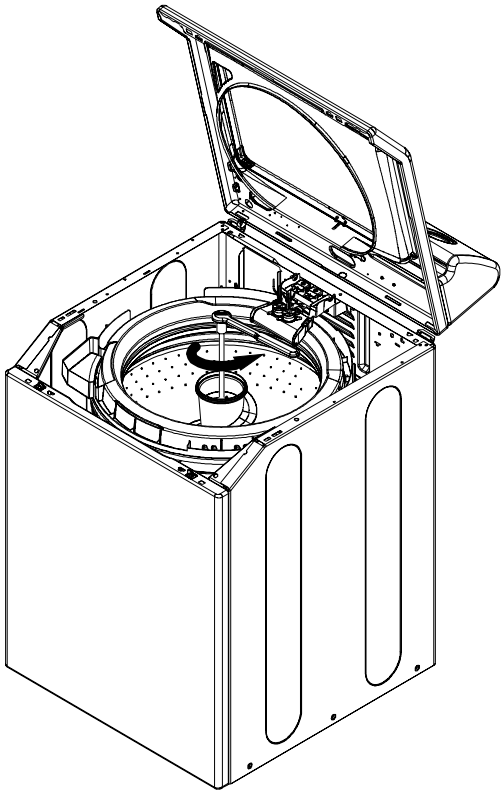


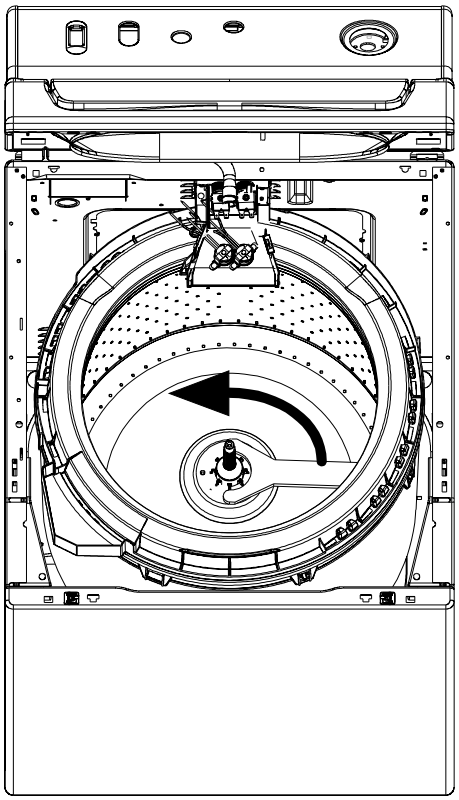


6. Remove Outer Tub Cover by pushing down on cover and unsnapping tabs. It may be necessary to remove Water Inlet Flume from back panel.

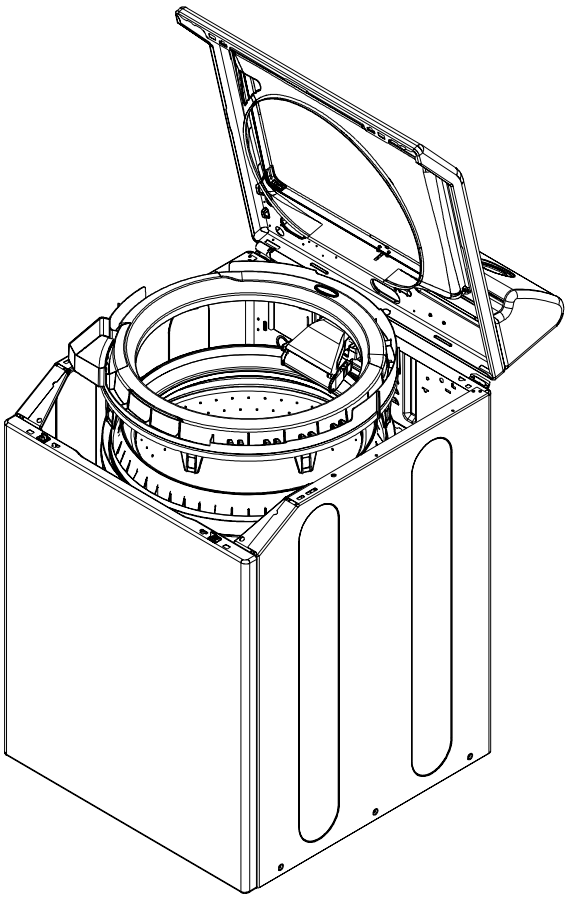


7. Remove Inner Tub Bolts and Inner Tub.

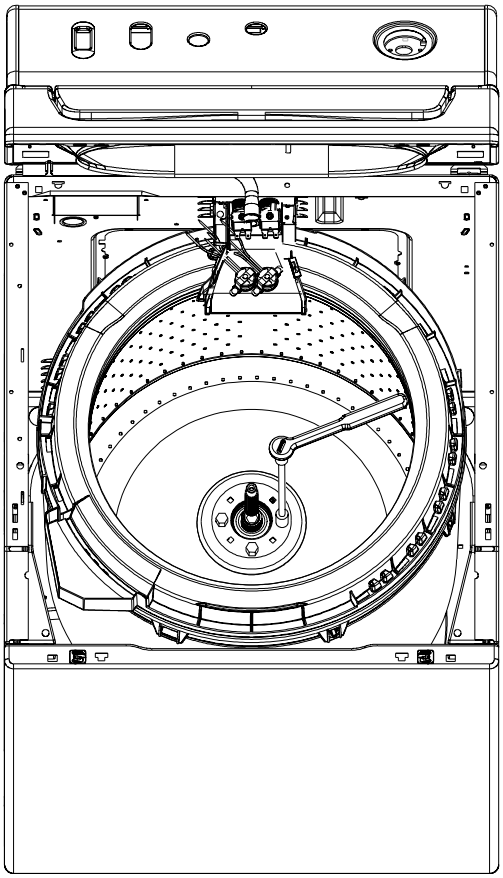


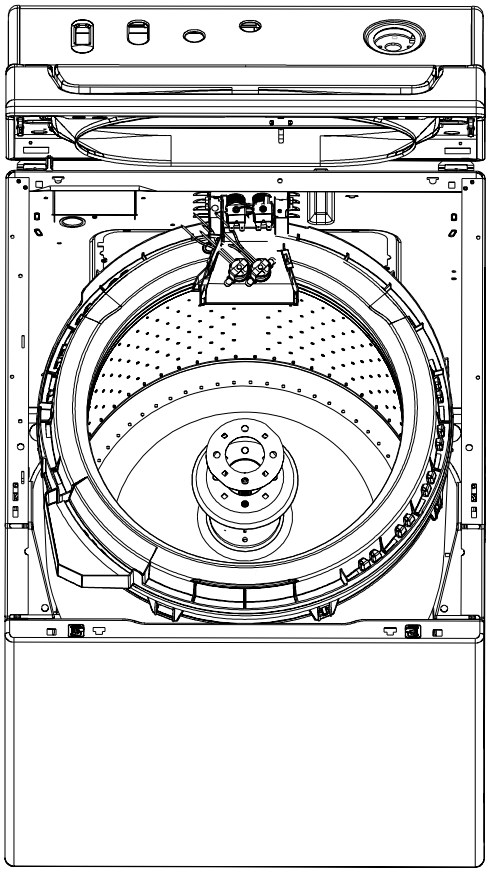

8. Remove Wash Tub Hub with Spanner Wrench (35-2968). Turn spanner counterclockwise to remove Hub.
9. Remove Front Panel.

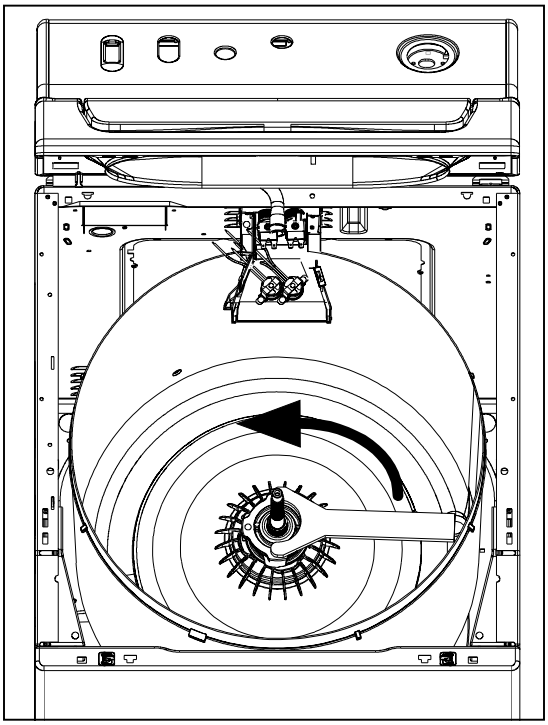


10. Remove Tub Springs with Spring Removal Tool (22002922).
11. Slide Drain Hose Clamp down and remove hose from washtub. Remove Pressure Hose from fitting on Outer Tub.
12. If this washer is being modified with a “High Torque Transmission” and “Triple Lip Seal”, place sticker in location shown. Only use this sticker if washer is being modified with a “High Torque” transmission and “Triple Lip Seal”.

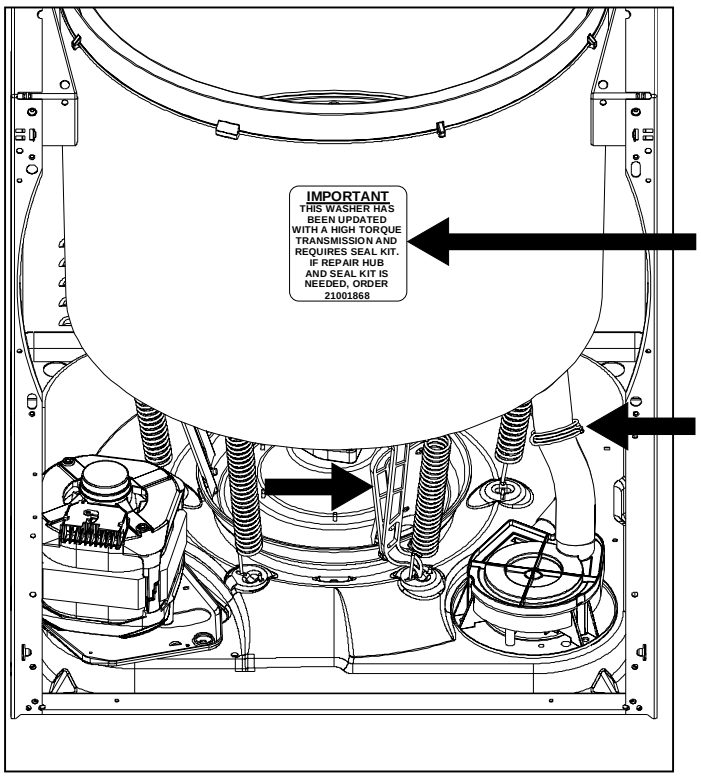


Note: Sticker indicating this machine has been modified with a “High Torque” service transmission and Seal kit 2101868. Placement of sticker is necessary when converting from the old transmission to the new “High Torque” transmission.


13. Remove 6 Outer Tub to Tub Support Housing screws. Spin assembly to access each screw. **NOTE:** Mark position of Outer Tub relative to the Tub Support Cover. Remove 4 screws inside Outer Tub. Remove Outer Tub.

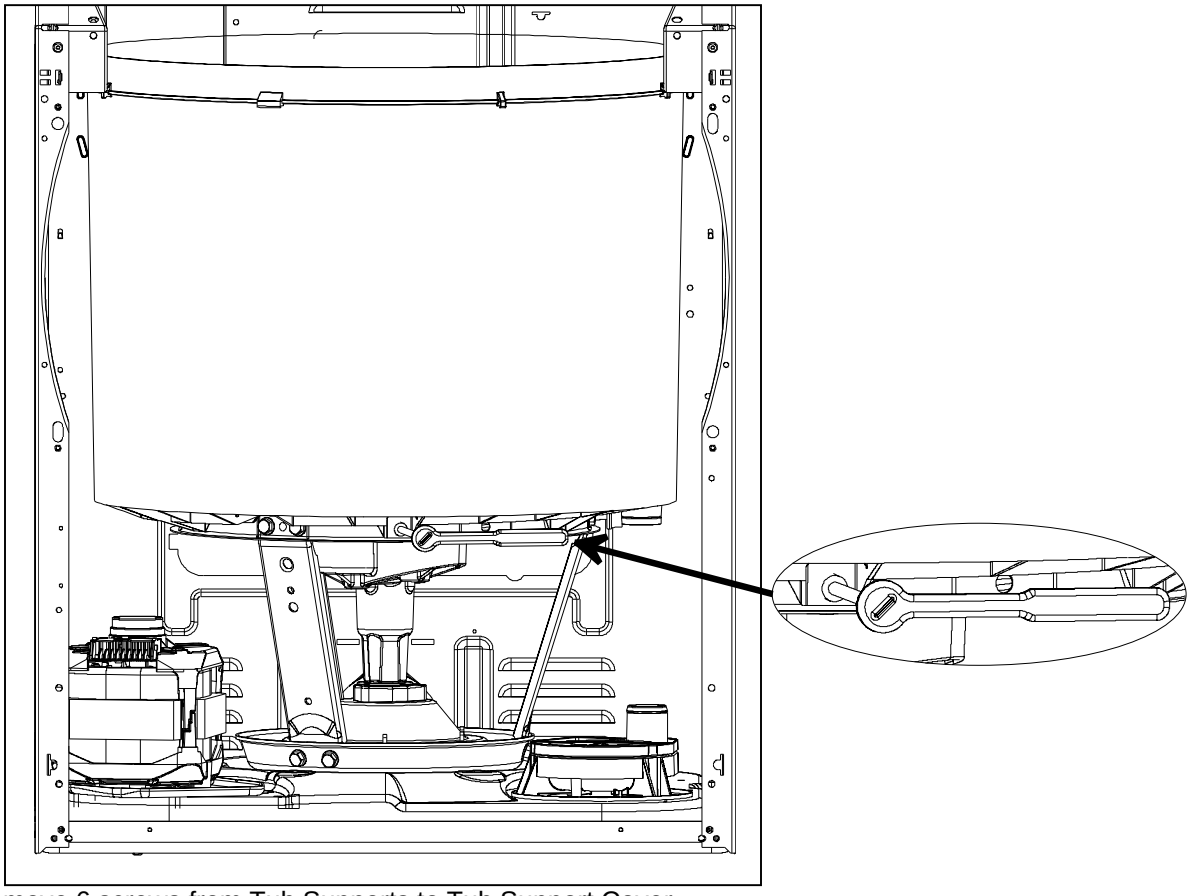


14. Remove 6 screws from Tub Supports to Tub Support Cover.

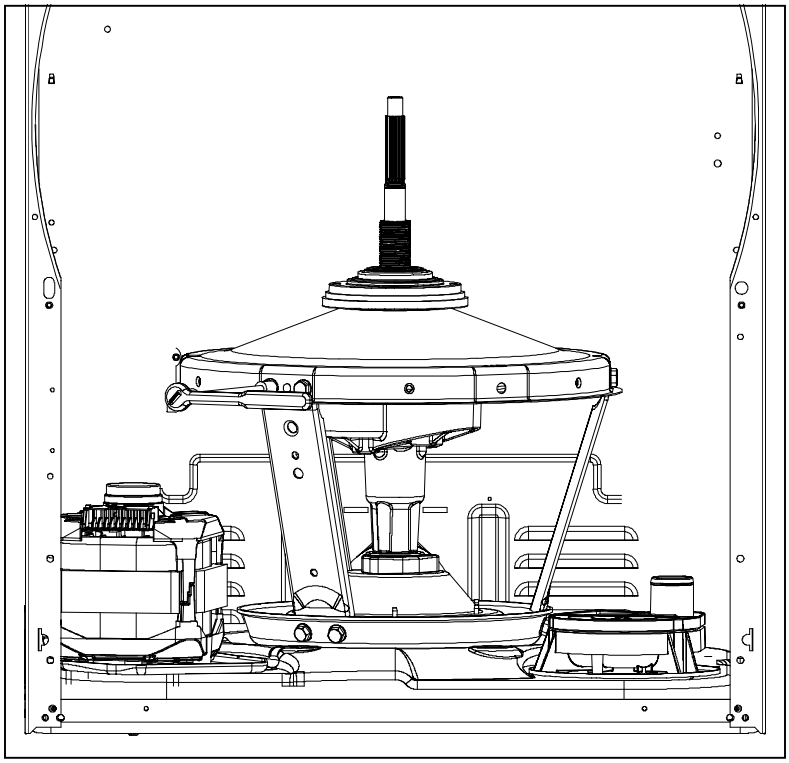


15. Remove 3 screws from Tub Support Cover, bearing and seal.

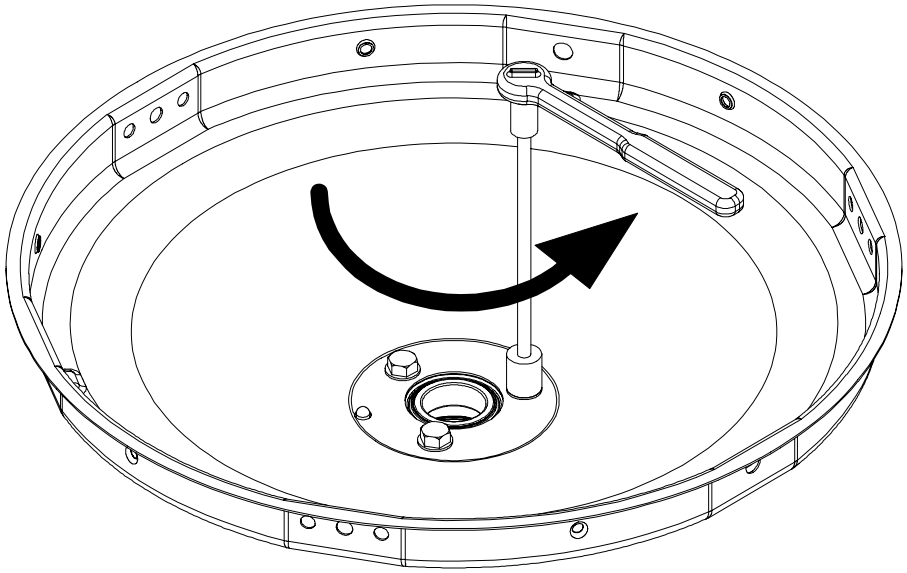

16. Apply center seal grease (056016) to the Triple Lip Seal and Agitator Shaft Seal before installing.

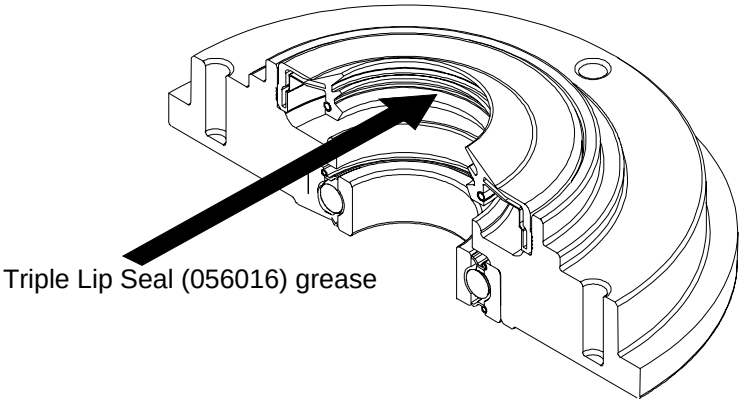

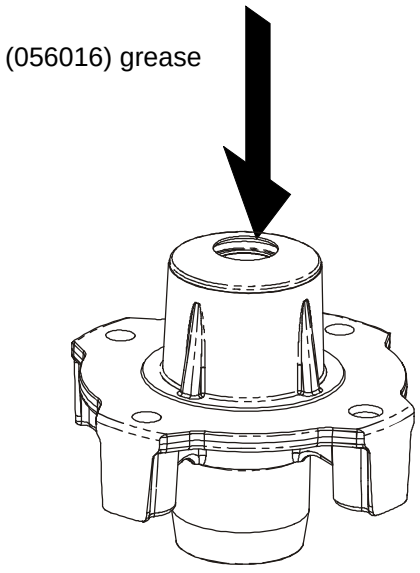

17. Reassemble washer.

NOTE: New integral hub with seal will update washer to current production parts.

18. Check all hose connections and test unit for proper operation.

Technical Bulletin

MAYTAG®

Date: July 2005

Type
Policy Letter
√ Service Information

No: TDL-0086-B

Attention
Service Managers
√ Service and Parts Managers

Models

Brand
Admiral
Amana
Crosley
Magic Chef

Product
Laundry

Current Production NAV2335AWW, PAVT910AWW, CW5500W, CAV2005AWW, AAV7000AWW, NAV3335AWW, CW6500W, CAV4004AWW, PAVT920AWW, AAV8005EWW, NAV5805AWW, CW9505W, NAV8805EWW, MAV1655AWW, MAV1755AWW, PAV2755AAW, MAV2755AJW, MAV275SAWW, PAV3855AAW, MAV3855AGW, MAV3855AKW, MAV385SAWW, MAV5920AGW, AAV4000AWW, CAV1004AWW, HAV1200ARW, HAV1200AWW, PAVT915AWW, AAV7000AGW, AAV7000AJW, AAV7000AKW, CAV2004AJW, CAV2004AKW, NAV2335AJW, AAV8000AGW, AAV8000AJW, CAV4004AGW, AAV9000AGW, HAV4200AKW, HAV4200ATW, HAV4200AWW
Previous Production MAV5960AW*MAV6200AW*, MAV7200AW*, MAV7600AW*, MAV7700AW*, MAV7650AW*, MAV9600EW*, MAV7600AG*, MAV7600BG*, MAV6300AG*, MAV6300BG*, MAV7750AG*, MAV7750BG*, MAV7450AW*, MAV7580EW*, MAV7357AW*, MAV6357AW*, MAV7358AW*, MAV7757AW*, MAV8757AW*, MAV6650AW*, MAV9750AW*, MAV8551AW*, MAV7551AW*, MAV6451AW*, MAV6358AW*, MAVT634AW*, MAVT834AW*, MAV6260AW*, MAV6548AW*, MAV6601AW*, MAV7260AW*, MAV8260AW*, MAV8601AW*, MAV9501EW*, MAV7501EW*, MAV6300CG*, MAV7600CG*, MAV7750CG*, PAV2200AW*, PAV2300AW*, PAV5000AW*, CAV2000AG*, CAV2000AJ*, CAV2000AK*, CAV2000AW*, CAV4000AW*, CAV4050AW*, MAV2200AJ*, PAV2200AA*, PAV2200AK*, PAV2360AW*, PAV3200AA*, PAV3240AW*, PAV3200AW*, PAV3300AW*, PAV3360AW*, PAV4960AW*, PAV5157AW*, PAV5158AW*, AAV1200AG*, AAV1200AJ*, AAV1200AK*, AAV1200AR*, AAV2200AG*, AAV2200AJ*, AAV4200AG*, CW5000*, CW6000*, CW7500*, HAV1200AR*, HAV1200AW*, HAV4200AK*, HAV4200AT*, HAV4200AW*, DLW231RAW, LNC6766A*, LNC6764A*, LNC6762B01, LNC6762B71, PAV2200AG*, PAV2200AR*, LNC6760B71, MAV7260BW*, MAVT734EW*, LNC6766B71, PAV3300AG*, PAV3300AK*, PAV2300AG*, MAV6457AW*, MAV7557EW*, MAV8557AW*, MAV6458AW*, MAV9557EW*, ALW221RJW, PAV1200AW*, PAVT234AW*, PAVT244AW*, PAVT344AW*, PAVT444AW*, HAV2557AW*, HAV2558AW*, HAV4657AW*, HAV2360AW*, HAV2460AW*, HAV3460AW*, AAV1100AW*, PAV1100AW*, PAVT144AW*, MAV6451AG*, MAV9750AG*, CW5500*, CW6500*, CW8500*, CAV2004AW*, CAV2004AJ*, CAV2004AK*, CAV4004AW*, CAV4004AG*, CAV1000AW*, MAV9504EW*, MAV7657EW*, MAV9657EW*, MAVT754EW*, PAVT454EW*, HAV4657EW*, MAV7504EW*, AAV9000AW*, AAV7000AW*, AAV8000AW*, PAVT234AW*, PAVT244AW*, PAVT344AW*, PAVT444AW*, LNC6762B01, LNC6762B71, LNC6764A*, LNC6766B71, LNC6760B71, CAV2004AJ*, CAV2004AK*, AAV1200AG*, AAV1200AJ*, AAV1200AK*, AAV1200AR*, AAV2200AJ*, AAV2200AG*, AAV4200AG*, ALW221RJW, CAV1000AW*, AAV1100AW*, CAV4004AG*, CW5500*, CW6500*, CW8500*, CAV2004AW*, CAV4004AW*, PAVT454EW*, PAV1100AW*, PAVT144AW*, HAV2360AW*, HAV2460AW*, HAV3460AW*, HAV2557AW*, HAV2558AW*, HAV4657AW*, HAV4657EW*, HAV1200AR*, HAV1200AW*, HAV4200AK*, HAV4200AT*, HAV4200AW*, MAV2200AJ*, PAV2300AG*, PAV3300AG*, PAV3300AK*, MAV3350AG*, PAVT134AW*, PAVS244AW*, PAVS234AW*, AAV4000AW*, CAV1004AW*, HAV2357AW*, MAV3855AW*

Issue
New Hub and Seal.


Warranty
Standard product manufacturing warranty applies.

Action
Sept 2005 production introduced a one piece integral hub/with seal assembly. The 21001868 seal kit that was used on prior models has also been modified with the new hub.


The new Integral Hub with Seal will update washer to current production parts.

Refer to the parts catalog for ordering the correct replacement parts.

New

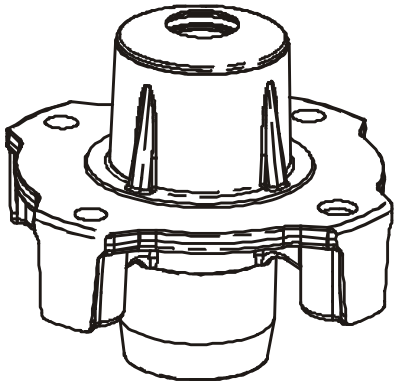

Old

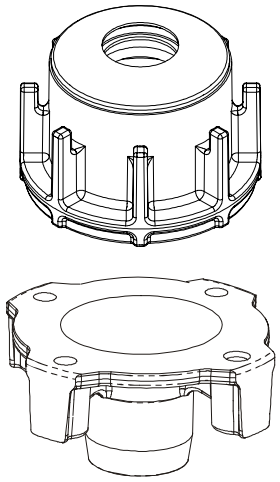

Feuille d'instructions

16026441






2205892

Description : Trousse de palier et de joint à trois lèvres pour plate-forme Herrin/Atlantis

Pièce de rechange numéro : 21001868

2205891


La trousse inclut :

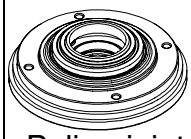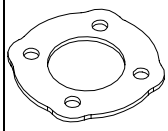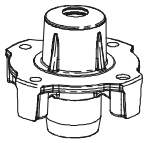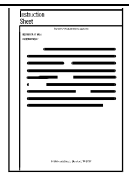 Joint entre la cuve et le boîtier	 Palier, joint et boîtier	 Joint statique entre la cuve et le boîtier	 Joint statique entre le panier et le moyeu	 Vis Qté (4)  Vis Qté (3)	 Étiquette	 Moyeu du panier d'essorage	 16026441 Feuille d'instructions

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques de choc électrique, de blessures ou de mort, débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien.


Outils :

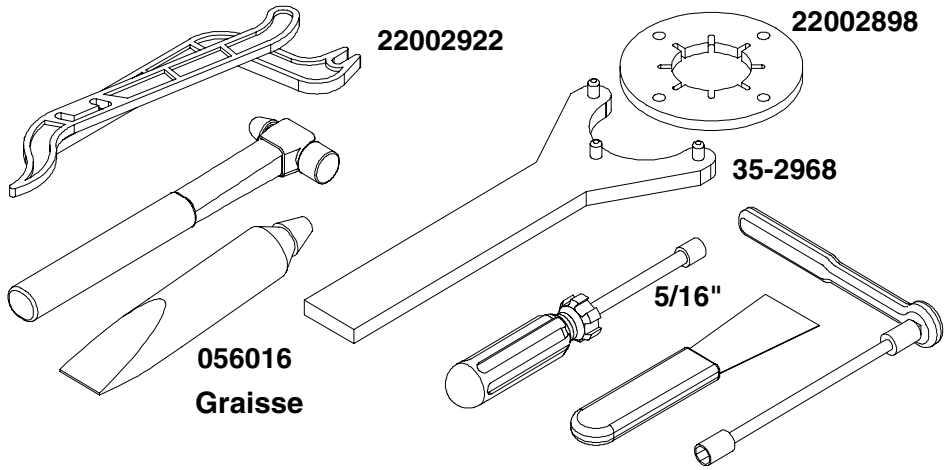


Remarque : La trousse de palier de joint à trois lèvres 21001868 doit être utilisée **seulement** avec la transmission de service à deux commandes pour couple élevé. La transmission 21001867 à couple élevé inclut également un joint à trois lèvres et un palier permettant d'apparier correctement les pièces. La transmission à couple élevé est indiquée par l'acronyme « HT » juste à côté de la date, pour fins d'identification locale. N'utilisez pas la trousse de joint 21001868 sur des transmissions plus anciennes qui ne sont pas conçues pour fonctionner à des couples plus élevés. Consultez toujours Parts Pro ou la Microfiche pour commander correctement une pièce. La trousse de joint à trois lèvres 21001868 inclut une étiquette qui doit être placée sur l'extérieur de la cuve de la laveuse, afin de l'identifier comme laveuse modifiée par une transmission à couple élevé et par une trousse de joint à trois lèvres.

Étapes à suivre :


1. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.
2. Levez le dessus de la laveuse en insérant un couteau à mastic en plastique entre le panneau avant et le couvercle supérieur. Dégagez la pince à ressort des deux côtés du dessus de la laveuse. Supportez le couvercle avec votre main libre et faites tourner le dessus jusqu'à ce qu'il s'appuie sur la butée de charnière.
3. Enlevez la distributrice d'adoucisseur en la levant verticalement par rapport à l'agitateur.

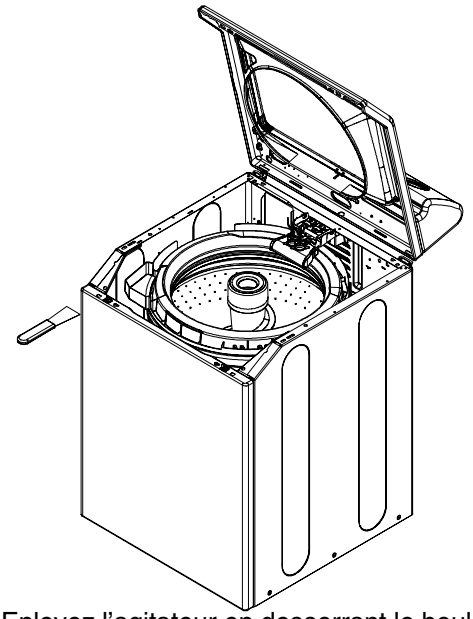


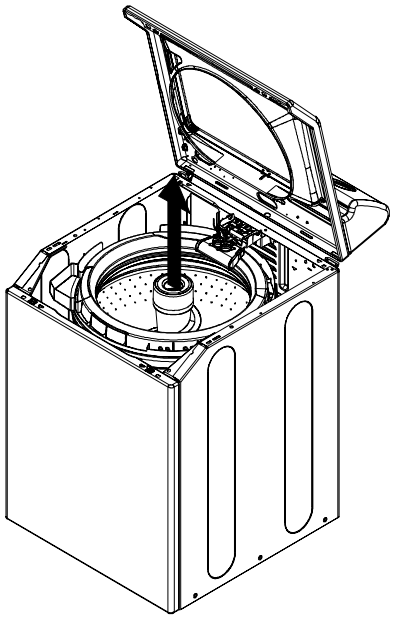


4. Enlevez l'agitateur en desserrant le boulon fileté dans l'arbre de sortie de la transmission, situé à l'intérieur de l'ouverture de l'agitateur.
5. Utilisez une clef à écrou (35-2968) et un outil à jointage (22002898) pour enlever l'écrou d'étanchéité s'il y en a un.

   REMARQUE : La production de septembre 2005 a introduit un moyeu monobloc intégral / avec joint. Les appareils construits avant cette date ont un moyeu et un écrou d'étanchéité séparé.
   Veuillez consulter le TSB TDL-0086-B joint à la dernière page de la feuille d'instructions.

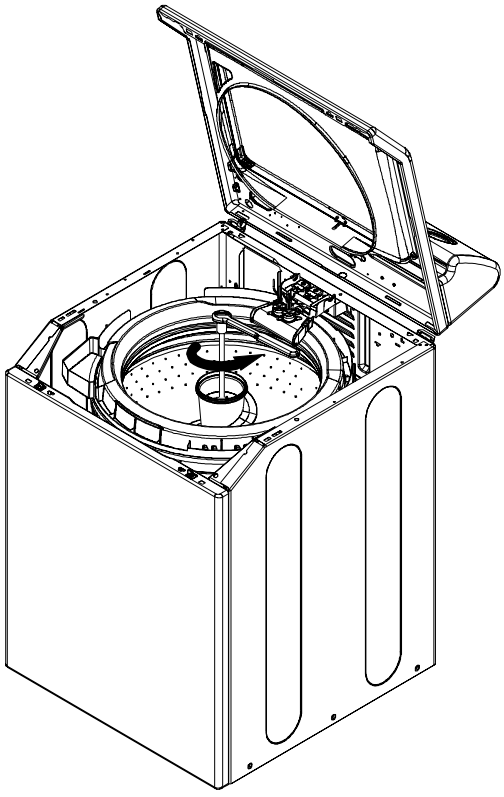


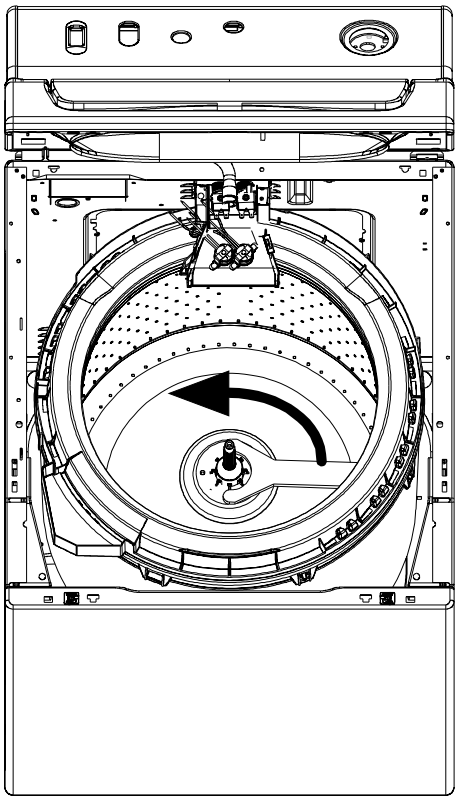


6. Enlevez le couvercle de la cuve en poussant le couvercle vers le bas et en dégageant les onglets. Il peut s'avérer nécessaire d'enlever l'égouttoir d'entrée d'eau situé sur le panneau arrière.

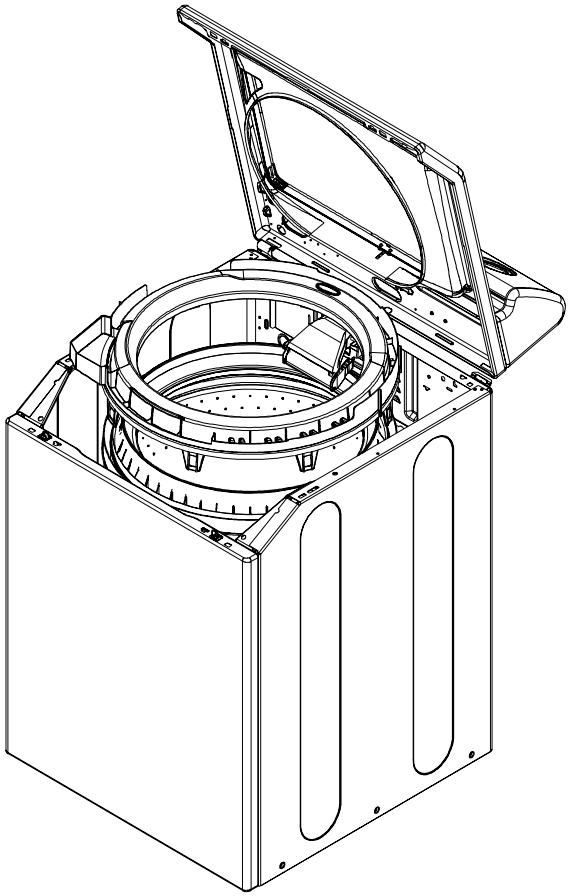


7. Enlevez les boulons de la cuve intérieure, puis la cuve intérieure.

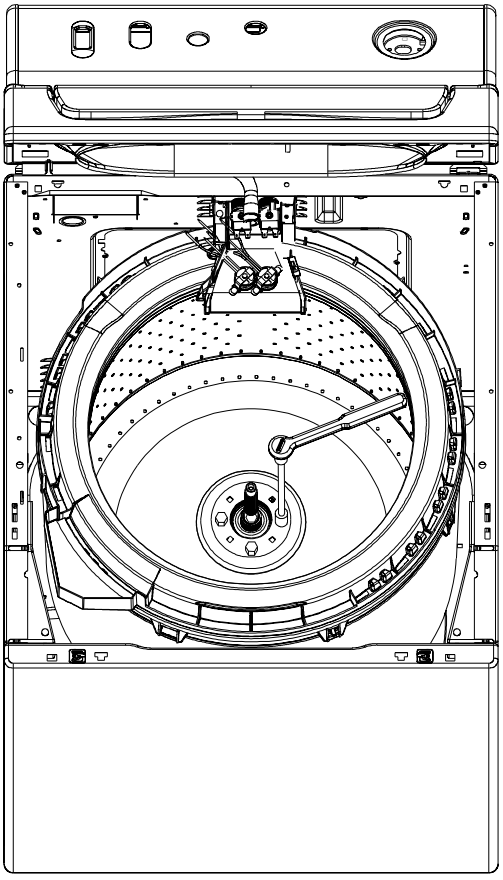


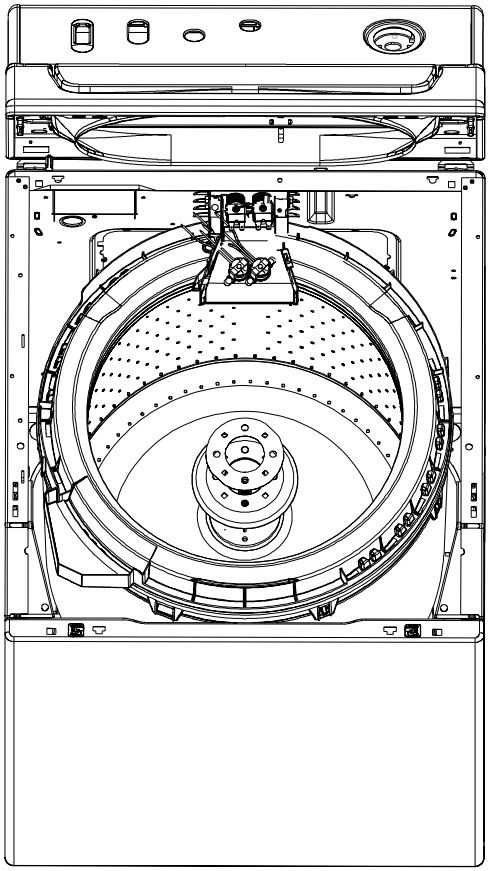

8. Enlevez le moyeu de la cuve de lavage avec la clef à écrou (35-2968). Tournez l'outil à écrou dans le sens antihoraire pour enlever le moyeu.
9. Enlevez le panneau avant.

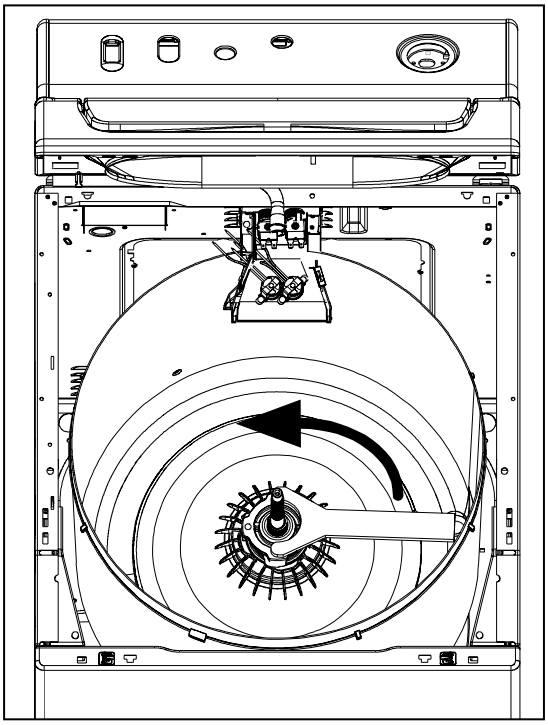


10. Enlevez les ressorts de la cuve avec l'extracteur de ressorts (22002922).
11. Faites glisser vers le bas le collier du flexible d'évacuation et enlevez-le de la cuve de lavage. Enlevez le tuyau de pression du raccord de la cuve.
12. Si la laveuse est modifiée avec une « transmission à couple élevé » et un « joint à trois lèvres », placez l'étiquette à l'endroit indiqué. N'utilisez cette étiquette que si la laveuse est modifiée avec une « transmission à couple élevé » et un « joint à trois lèvres ».

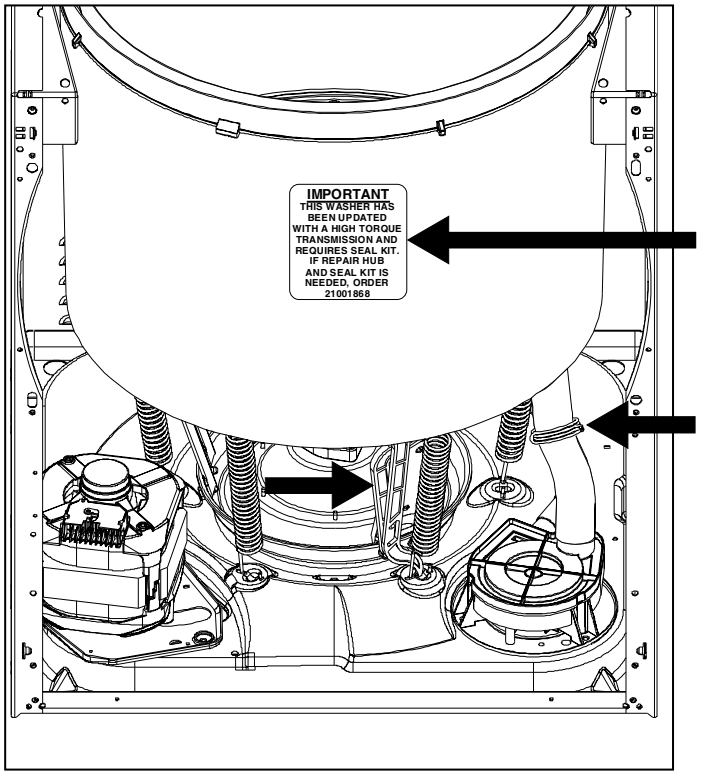


Remarque : Étiquette indiquant que cette machine a été modifiée avec une transmission de service à « couple élevé » et une trousse de joint 21001868. Il est nécessaire d'apposer cette étiquette après la conversion d'une vieille transmission vers la nouvelle transmission à « couple élevé ».


13. Enlevez les six (6) vis du boîtier de la cuve extérieure vers le support de cuve. Faites tourner l'ensemble pour accéder à chaque vis. **REMARQUE :** Marquez la position de la cuve (extérieure) par rapport au couvercle du support de cuve. Enlevez les quatre (4) vis à l'intérieur de la cuve. Enlevez la cuve.

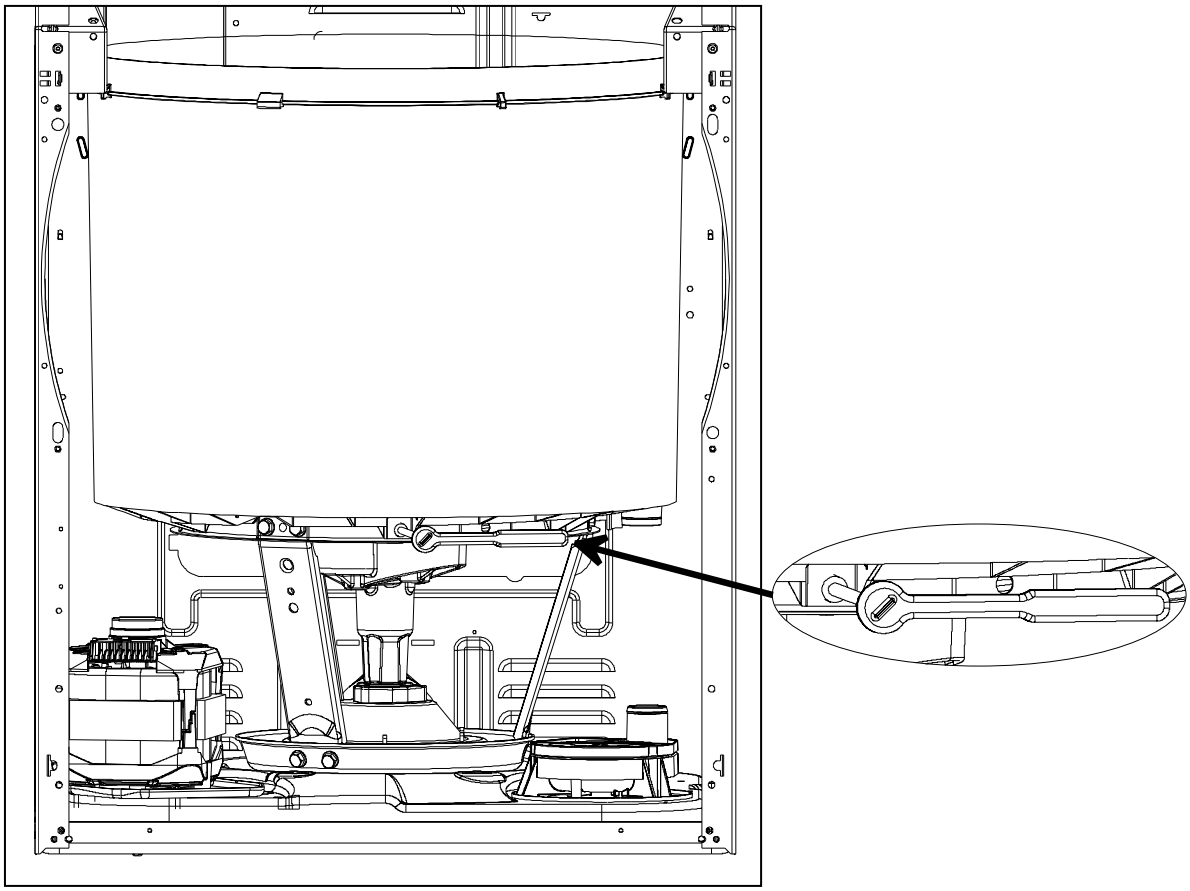


14. Enlevez les six (6) vis des supports de cuve vers le couvercle du support de cuve.

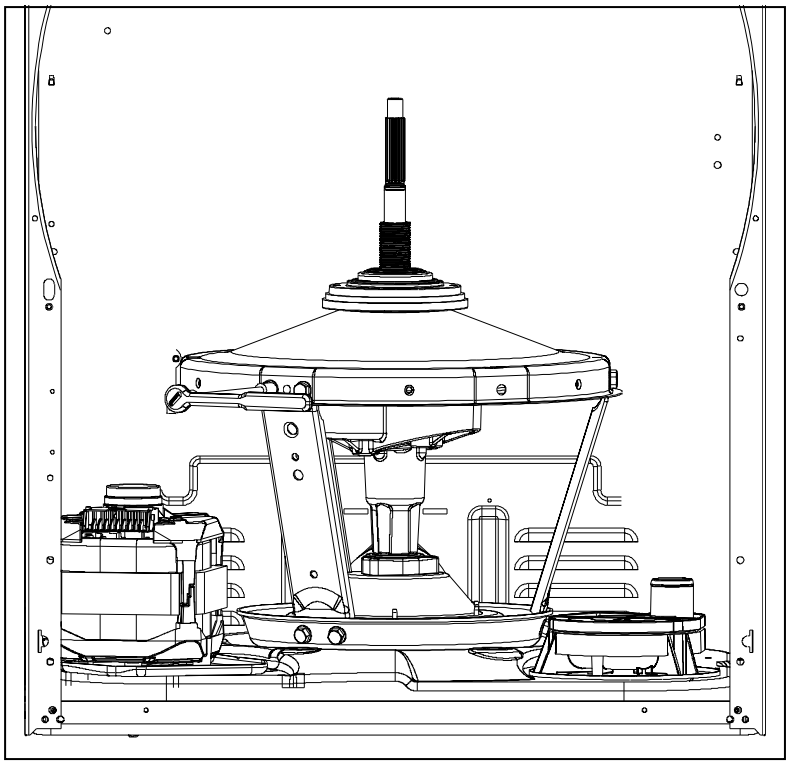


15. Enlevez les trois (3) vis du couvercle du support de cuve, du palier et du joint.

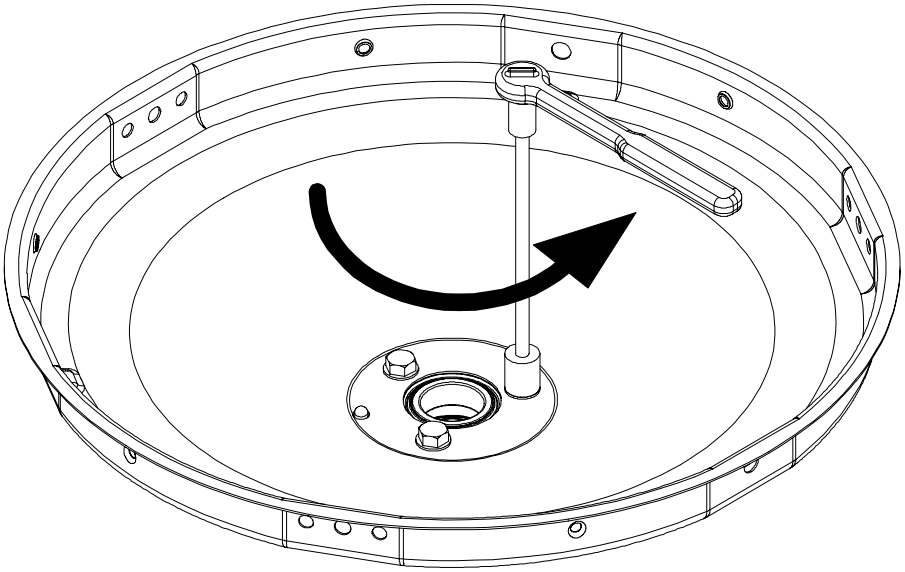

16. Appliquez de la graisse pour joint central (056016) sur le joint à trois lèvres et le joint de l'arbre d'agitateur avant d'installer.

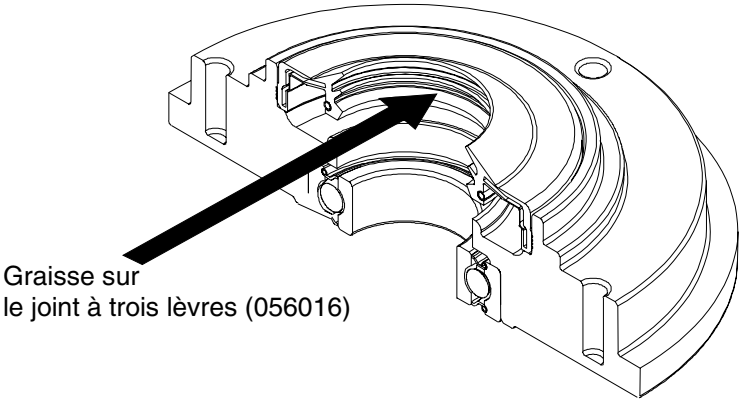

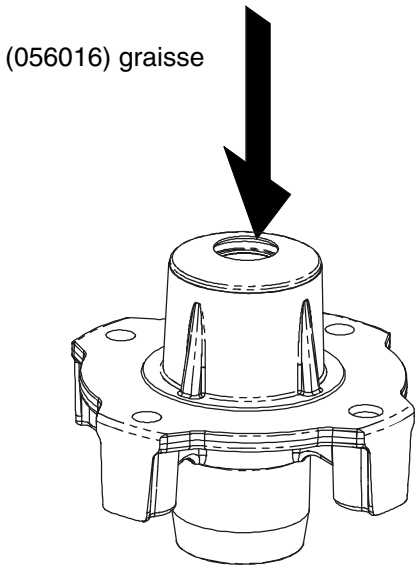

17. Réassemblez la laveuse.

REMARQUE : Le nouveau moyeu monobloc met à jour la laveuse avec les pièces de la production en cours.

18. Vérifiez toutes les connexions des flexibles, et le bon fonctionnement de l'appareil.

Bulletin technique

Type Lettre d'orientation
√ Informations sur le service

Date : juillet 2005

N° : TDL-0086-B-F

Aux soins de Gérants du service
√ Gérants des pièces et du service

Marque
Admiral
Amana
Crosley
Magic Chef

Produit
Blanchisserie

Modèles Production courante NAV2335AWW, PAVT910AWW, CW5500W, CAV2005AWW, AAV7000AWW, NAV3335AWW, CW6500W, CAV4004AWW, PAVT920AWW, AAV8005EWW, NAV5805AWW, CW9505W, NAV8805EWW, MAV1655AWW, MAV1755AWW, PAV2755AAW, MAV2755AJW, MAV275SAWW, PAV3855AAW, MAV3855AGW, MAV3855AKW, MAV385SAWW, MAV5920AGW, AAV4000AWW, CAV1004AWW, HAV1200ARW, HAV1200AWW, PAVT915AWW, AAV7000AGW, AAV7000AJW, AAV7000AKW, CAV2004AJW, CAV2004AKW, NAV2335AJW, AAV8000AGW, AAV8000AJW, CAV4004AGW, AAV9000AGW, HAV4200AKW, HAV4200ATW, HAV4200AWW
Production précédente MAV5960AW*MAV6200AW*, MAV7200AW*, MAV7600AW*, MAV7700AW*, MAV7650AW*, MAV9600EW*, MAV7600AG*, MAV7600BG*, MAV6300AG*, MAV6300BG*, MAV7750AG*, MAV7750BG*, MAV7450AW*, MAV7580EW*, MAV7357AW*, MAV6357AW*, MAV7358AW*, MAV7757AW*, MAV8757AW*, MAV6650AW*, MAV9750AW*, MAV8551AW*, MAV7551AW*, MAV6451AW*, MAV6358AW*, MAVT634AW*, MAVT834AW*, MAV6260AW*, MAV6548AW*, MAV6601AW*, MAV7260AW*, MAV8260AW*, MAV8601AW*, MAV9501EW*, MAV7501EW*, MAV6300CG*, MAV7600CG*, MAV7750CG*, PAV2200AW*, PAV2300AW*, PAV5000AW*, CAV2000AG*, CAV2000AJ*, CAV2000AK*, CAV2000AW*, CAV4000AW*, CAV4050AW*, MAV2200AJ*, PAV2200AA*, PAV2200AK*, PAV2360AW*, PAV3200AA*, PAV3240AW*, PAV3200AW*, PAV3300AW*, PAV3360AW*, PAV4960AW*, PAV5157AW*, PAV5158AW*, AAV1200AG*, AAV1200AJ*, AAV1200AK*, AAV1200AR*, AAV2200AG*, AAV2200AJ*, AAV4200AG*, CW5000*, CW6000*, CW7500*, HAV1200AR*, HAV1200AW*, HAV4200AK*, HAV4200AT*, HAV4200AW*, DLW231RAW, LNC6766A*, LNC6764A*, LNC6762B01, LNC6762B71, PAV2200AG*, PAV2200AR*, LNC6760B71, MAV7260BW*, MAVT734EW*, LNC6766B71, PAV3300AG*, PAV3300AK*, PAV2300AG*, MAV6457AW*, MAV7557EW*, MAV8557AW*, MAV6458AW*, MAV9557EW*, ALW221RJW, PAV1200AW*, PAVT234AW*, PAVT244AW*, PAVT344AW*, PAVT444AW*, HAV2557AW*, HAV2558AW*, HAV4657AW*, HAV2360AW*, HAV2460AW*, HAV3460AW*, AAV1100AW*, PAV1100AW*, PAVT144AW*, MAV6451AG*, MAV9750AG*, CW5500*, CW6500*, CW8500*, CAV2004AW*, CAV2004AJ*, CAV2004AK*, CAV4004AW*, CAV4004AG*, CAV1000AW*, MAV9504EW*, MAV7657EW*, MAV9657EW*, MAVT754EW*, PAVT454EW*, HAV4657EW*, MAV7504EW*, AAV9000AW*, AAV7000AW*, AAV8000AW*, PAVT234AW*, PAVT244AW*, PAVT344AW*, PAVT444AW*, LNC6762B01, LNC6762B71, LNC6764A*, LNC6766B71, LNC6760B71, CAV2004AJ*, CAV2004AK*, AAV1200AG*, AAV1200AJ*, AAV1200AK*, AAV1200AR*, AAV2200AJ*, AAV2200AG*, AAV4200AG*, ALW221RJW, CAV1000AW*, AAV1100AW*, CAV4004AG*, CW5500*, CW6500*, CW8500*, CAV2004AW*, CAV4004AW*, PAVT454EW*, PAV1100AW*, PAVT144AW*, HAV2360AW*, HAV2460AW*, HAV3460AW*, HAV2557AW*, HAV2558AW*, HAV4657AW*, HAV4657EW*, HAV1200AR*, HAV1200AW*, HAV4200AK*, HAV4200AT*, HAV4200AW*, MAV2200AJ*, PAV2300AG*, PAV3300AG*, PAV3300AK*, MAV3350AG*, PAVT134AW*, PAVS244AW*, PAVS234AW*, AAV4000AW*, CAV1004AW*, HAV2357AW*, MAV3855AW*

Objet Nouveau moyeu et joint


Garantie La garantie standard de fabrication du produit s'applique ici.

Action La production de septembre 2005 a introduit un moyeu monobloc intégral / avec joint.
La trousse de joint 21001868 qui a été utilisée sur des modèles précédents a aussi été modifiée avec la nouveau moyeu.

Le nouveau moyeu monobloc met à jour la laveuse avec les pièces de la production en cours.

Consulter le catalogue des pièces pour commander les bonnes pièces de rechange.

Nouveau

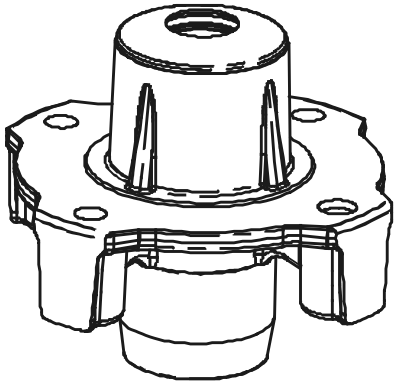

Ancien

